
フリーオ Friio™

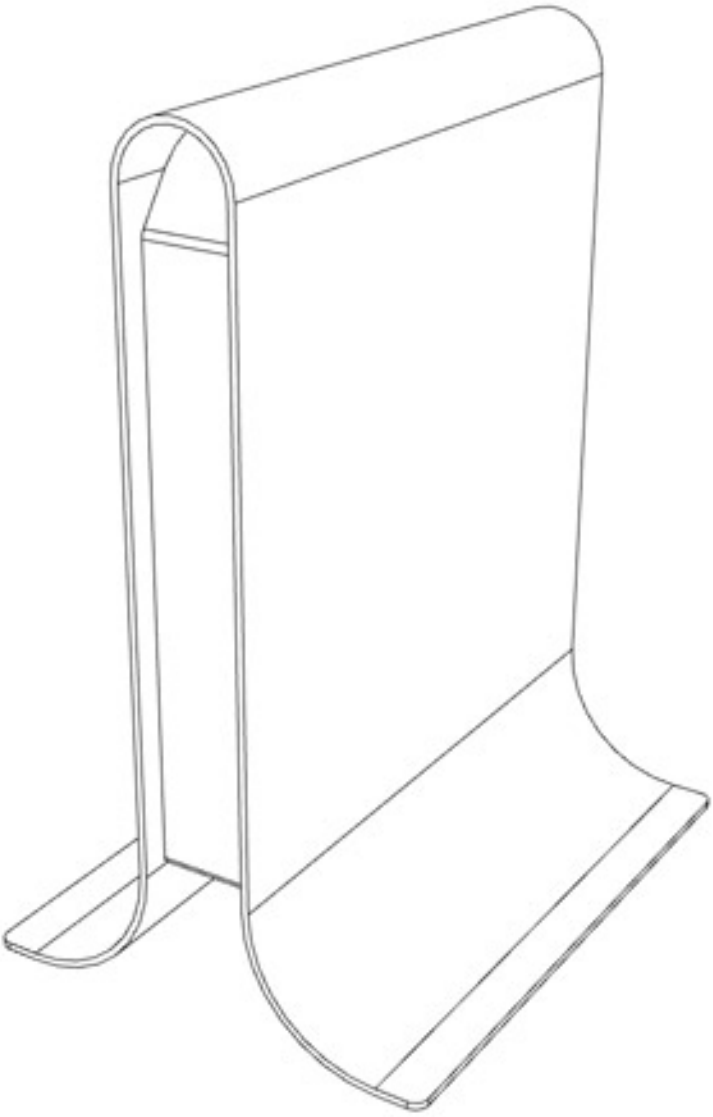


USB 2.0 デジタルハイビジョンテレビアダプター

Manual Version 1.3

MADE IN TAIWAN

ステップ **1**

設置しよう

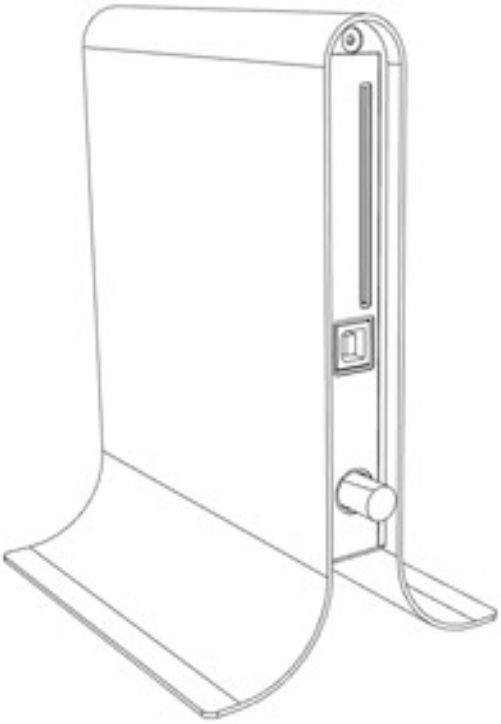




①　Ｂ－ＣＡＳカードを挿入
して下さい。

②　ＵＳＢケーブルをここに
接続します。まだ、PCを接続しないで
下さい。

③　最後にアンテナ
ケーブルを接続
して下さい。

注意：USBケーブルはシールドされた高品質のものを使用して下さい。
地上デジタルのFriioにはケーブルが付属しません。BS/110CSのFriioにはY-ケーブルが付属します。ご使用の際には、このケーブルの後部が両方ともPCに接続されているかご確認下さい。

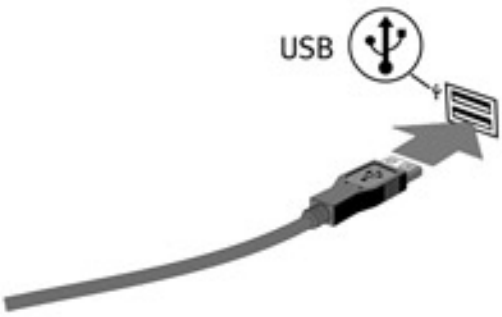

④　次のステップで
ソフトウェアをインストールした後、
ドライバーをインストールします
ので、フリーオをPCに接続して下さい。
BS/110CS Friioを使用する際には、
Y-ケーブルの後部が両方ともPCに
接続されているかご確認下さい。

注意：ソフトウェアがインストールされるまでUSBケーブルをPCに接続しないで下さい。

ステップ２(次ページ)へつづく ➡

ステップ 2 ソフトウェアをインストールしよう

「フリーオ」のドライバとインストールに関しては、オンラインでダウンロードすることができます。次のサイトを開き、手順に従って下さい。
ログインはFriioを購入した時のメールアドレスになります、
パスワードは「friio」です。⇒ http://www.friio.com/download/

> 注意：コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。
> インストールする前にすべてのアンチウイルスソフトは無効にして下さい。
> 特に「ウイルスバスター」を無効にしなければなりません。
> すべてのソフトウェアインストール完了するまでにUSBケーブルを接続しないで下さい。

① ソフトウェアをインストールするため、「Friio Install」をダブルクリックして下さい。



② セットアップ画面が表示されます。引き続き「次へ」をクリックして下さい。



③ インストールの途中に警告が表示されたら、「続行」をクリックして下さい。



④ インストールが完了したら、「完了」をクリックして下さい。以上でソフトウェアのインストールが完了です。

⑤ ソフトウェアインストール完了後、FriioのUSBケーブルをPCに接続して下さい。Windows XPをお使いの場合は、次のページに続いて下さい。Vistaをお使いの場合は、Vista用のページに続いて下さい。Friioを接続したら、自動的にドライバがインストールを開始します。



次ページへつづく ➡

Windows XPとVistaをお使いの場合

ステップ 2 ドライバをインストールしよう

ドライバインストールを開始したら、下右の画面で「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されます。






① 新しいハードウェアのウィザード,
「いいえ、今回は接続しません」を選択し、
「次へ」をクリックしてください。



②「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

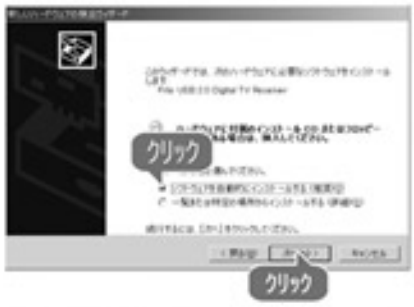


③「ハードウェア」の警告が表示されたら、
「続行」をクリックして下さい。





④ ドライバインストール後、
「完了」をクリックして下さい。他に
「新しいハードウェア(ry」表示され、自動的に
インストールしますので、終わるまでお待ち下さい。





⑦ 全てのハードウェアの認識を終了します。

ステップ3へつづく

Windows XPをお使いの場合

ステップ2 ドライバをインストールしよう

初めて接続した場合、パソコンが自動的本製品の認識を開始します。



①「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックしてください。



②「ディスクはありません、他の方法を試します」をクリックしてください。



③「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックしてください。



Windows Vistaをお使いの場合

ステップ2 ドライバをインストールしよう

④「参照」をクリックし、
ドライバーファイルの
場所を選択して下さい。
「次へ」をクリックして
ください。



⑤「Windowsセキュリティ」の
警告が表示されたら、「この
ドライバソフトウェアをインス
トールします」をクリック
して下さい。



⑥「閉じる」をクリックし、
全てのハードウェアの認識を
終了します。XP設定の
ステップ8～10までに
従ってください。




ステップ3

パソコンでテレビを楽しもう

① ソフトウェアを起動するには、
スタートメニューから「Friio Viewer」を
クリックして下さい。



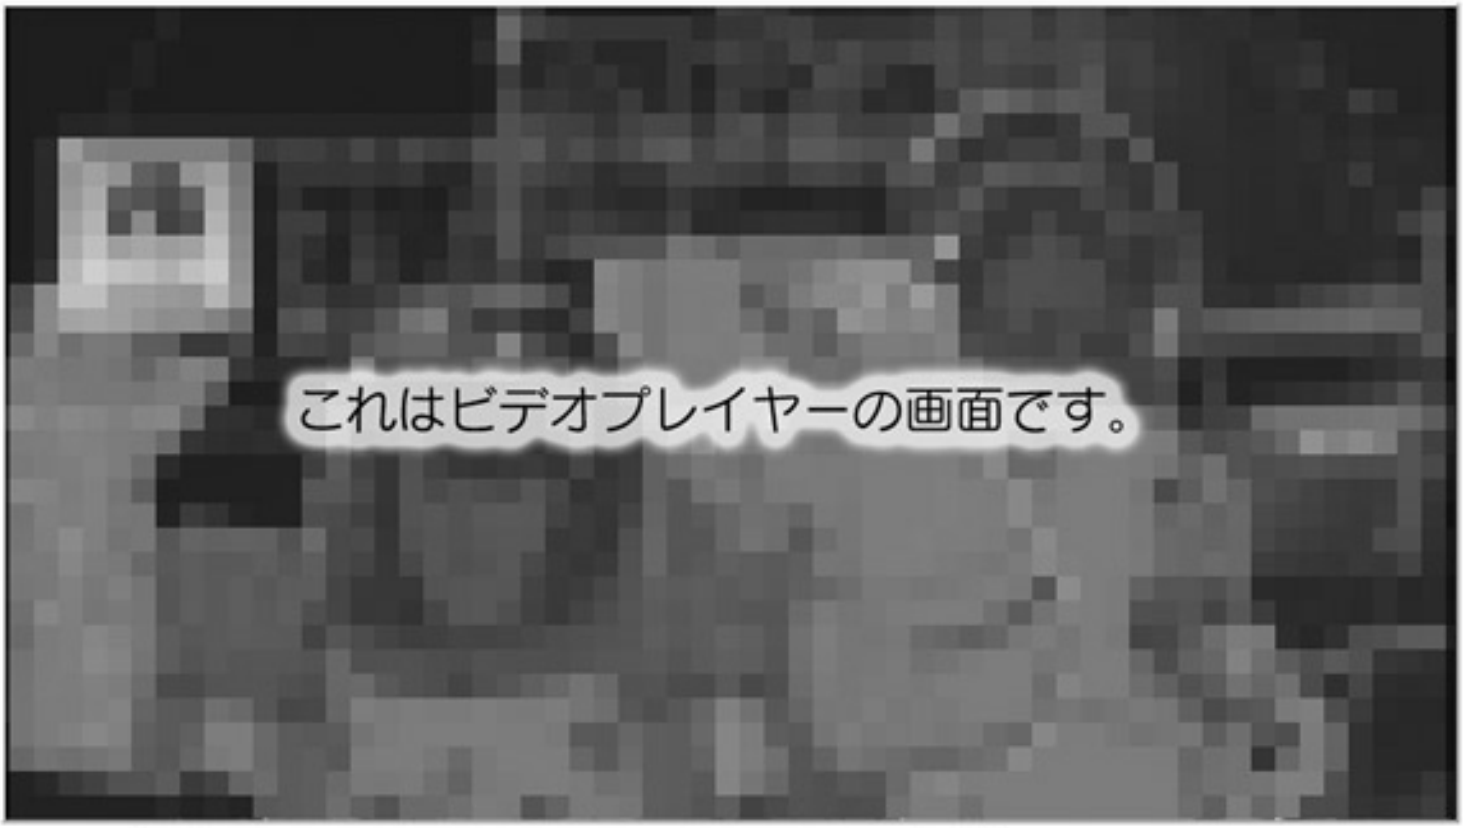



画面の角をドラッグしながらサイズ変更することができます。

② チャンネル番号を入力し、「決定」ボタンをクリックして下さい。
③ 画面の角をドラッグしながらサイズ変更することができます。
④ ビデオ画面の場所をダブルクリックすると、フル画面が表示されます。
⑤ 「録画」ボタンをおすと、表示されている番組が録画されます。
録画を終了する場合は、「Rec」ボタンを再度クリックして下さい。
⑥ このプログラムを終了するには、Xボタンをクリックするか、ビデオ画面の場所を右クリックし、「終了」を選択して下さい。

ランプの表示について

Friioの下のLEDは環境によって色が変わります。
接続した時に紫色、動画録画中の時に赤色、動画再生中の時緑色になります。B-CASカードを入れない状態で白色点滅になります。

仕様

準拠規格	地上デジタルフリーオ	BS/110CS フリーオ
	USB Specification Rev.2.0 USB2.0ポート×1搭載	
アンテナ入力	F型コネクタ	
受信チャンネル	UHF:13～62ch	950MHz-2150MHz
入力方式	ISDB-T 13セグメント	ISDB-S 8PSKTC/QPSK
録画形式	ＭＰＥＧ２－ＴＳ	
動画ビットレート	14～19メガビット	14～52メガビット
電源	ＵＳＢバスパワー DC5V	
最大消費電力	2.1W	4.5W
外形寸法	38（W）×170（H）×180（D）mm	

動作環境

CPU	Pentium4/Celeron2.0GHz以上
メモリ	Windows Vista:1GB以上 Windows XP:512MB以上
対応OS	Windows Vista(32bit)、 Windows XP SP2以降
グラフィックカード	ハードウェアオーバーレイ表示可能な グラ フィックカード

保証

フリーオは工場にて審査され、完全に起動し、保証は３０日以内です。この保証期間中での修理、または交換は無料で行います。返品許可番号は返品の際に必要になります。返送していただく前にこの番号をフリーオまでお知らせ下さい。破損した「フリーオシール」の返品は処理いたしませんのでご注意下さい。もしシールが完全であれば、不調を確認し、ユニットを修理または交換し、無料で返送いたします。しかし、フリーオのシールが破損していたり、返品を調査して異常がない事が判定された場合、その商品を返送する送料を支払うまで、３０日間までは保持されます。３０日間以内に送料をお支払いいただけない場合は、その商品は破棄され、還付いたしかねます。不適当な設定やユーザーの環境による返送はお受けできません。

MADE IN TAIWAN